



Инструкция по монтажу и сборке

ВЧ разъема N-112/8D на коаксиальный кабель PK50-7-313 нг(С)-HF (и аналог 8B-FB Cu ГОСТ LSZH)

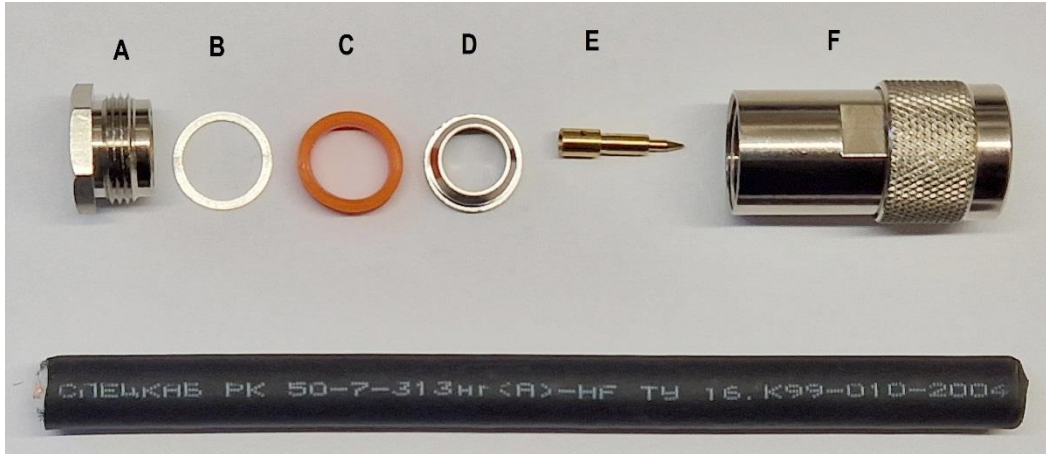


ЭТАП 1

- надеть на кабель
 - 1) прижимную гайку **A**
 - 2) увеличенную шайбу **B**
 - 3) резиновое уплотнительное кольцо **C**
- снять, не повреждая оплетку, внешнюю оболочку кабеля (не более 10мм)
- надеть прижимную втулку **D** поверх оплетки до упора к внешней оболочке, после оплетку вывернуть на прижимную втулку **D** и равномерно распределить по ее окружности.

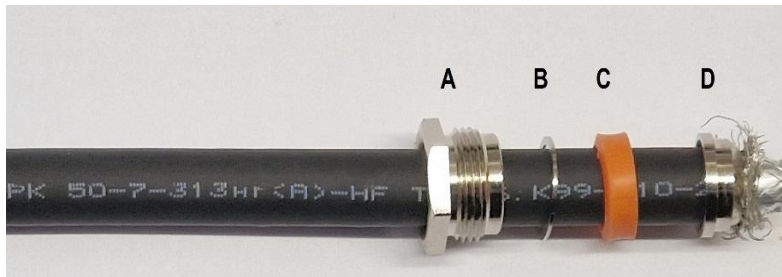

ЭТАП 2

- лишнюю оплетку обрезать
- обрезать внутренний диэлектрик по уровню **D**
- приготовить паяльник (рекомендуемая мощность паяльника не менее 60 Вт)
- обрезать центральный проводник **5мм**, облудить
- припаять центральный пин **E** к центральной жиле

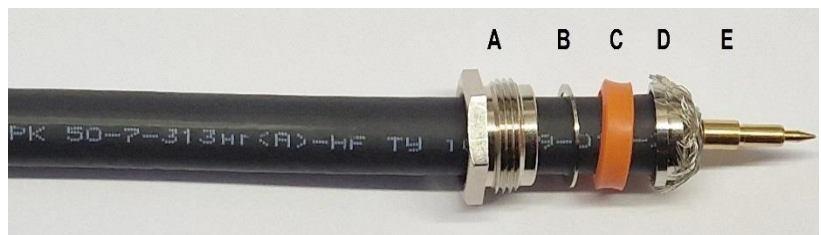

ЭТАП 3

- сборка
- вставить кабель в корпус **F**
 - закрутить, с усилием, прижимную гайку **A** с использованием гаечных ключей №17



Монтаж ВЧ разъема N-112/5D на коаксиальный кабель PK50-4,8-33 нг(С)-HF (и аналог 5B-FB Cu ГОСТ LSZH) выполняется аналогично