



Инструкция по монтажу и сборке

ВЧ разъема N-112C/8D на коаксиальный кабель РК50-7-313 нз(С)-HF (и аналог 8B-FB Cu ГОСТ LSZH)

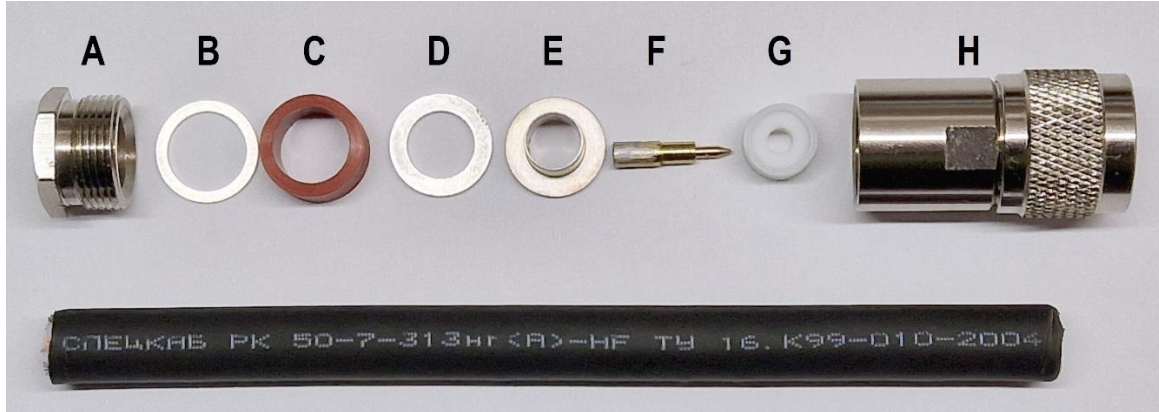


ЭТАП 1

- надеть на кабель
- 1) прижимную гайку А
- 2) увеличенную шайбу В
- 3) резиновое уплотнительное кольцо С
- снять, **не повреждая оплетку**, внешнюю оболочку кабеля (**не более 10мм**)
- надеть шайбу D на оплетку **до упора** к внешней оболочке
- оплетку расплести и распределить по шайбе D
- одеть прижимную втулку E на внутренний диэлектрик, и **с усилием** вдавить под оплетку и шайбу D

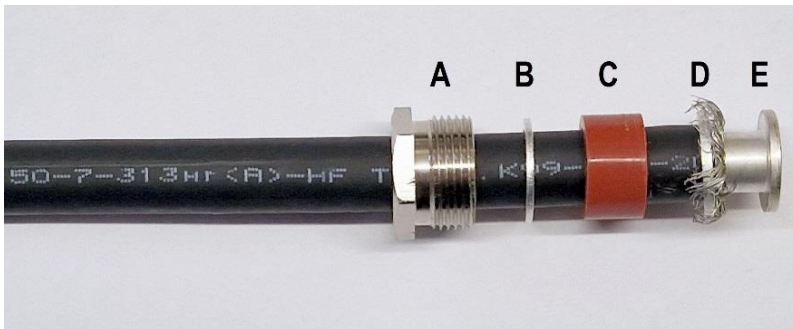

ЭТАП 2

- лишнюю оплетку обрезать
- обрезать внутренний диэлектрик по втулке E
- **приготовить паяльник (рекомендуемая мощность паяльника не менее 60 Вт)**
- обрезать центральный проводник 5мм, облудить
- припаять центральный пин F к центральному жиле
- на центральный пин F одеть до упора диэлектрическое кольцо G

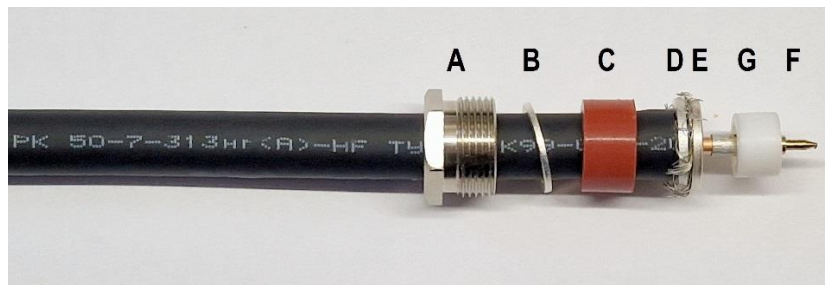

ЭТАП 3

- сборка
- вставить кабель в корпус H
- закрутить, **с усилием**, прижимную гайку А с использованием гаечных ключей №17



Монтаж ВЧ разъема N-112C/5D на коаксиальный кабель РК50-4,8-33 нз(С)-HF (и аналог 5B-FB Cu ГОСТ LSZH) **выполняется аналогично**