



## Инструкция по монтажу и сборке

ВЧ разъема N-112/8D на коаксиальный кабель РК50-7-313 нг(С)-HF (и аналог 8В-FB Cu ГОСТ LSZH)

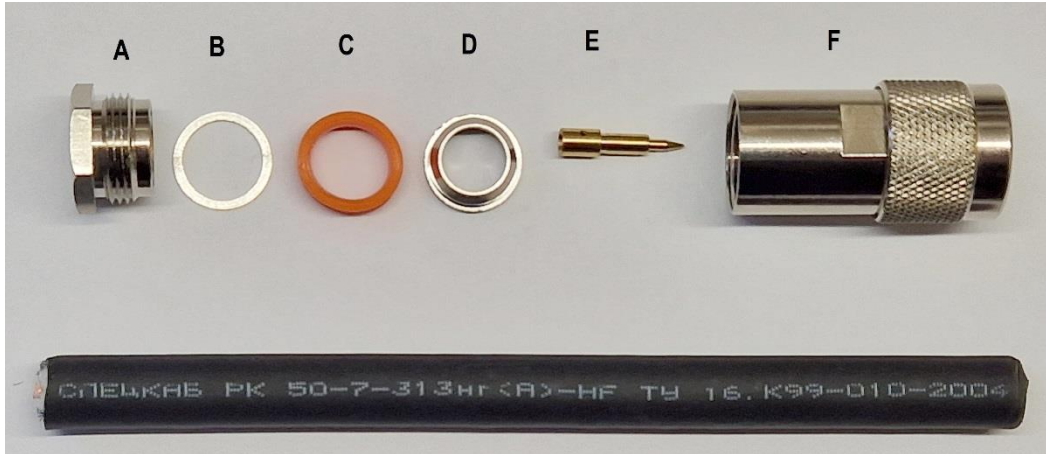


### ЭТАП 1

- надеть на кабель
- 1) прижимную гайку **A**
- 2) увеличенную шайбу **B**
- 3) резиновое уплотнительное кольцо **C**
- снять, не повреждая оплетку, внешнюю оболочку кабеля (не более 10мм)
- надеть прижимную втулку **D** диэлектрик поверх оплетки, оплетку вывернуть и равномерно распределить по окружности прижимной втулки **D**

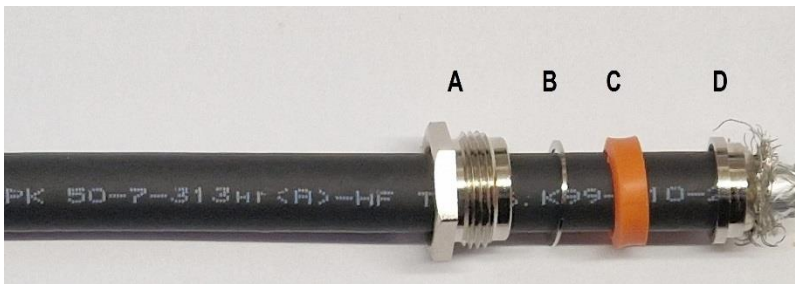

### ЭТАП 2

- лишнюю оплетку обрезать
- обрезать внутренний диэлектрик по шайбе **D**
- приготовить паяльник (рекомендуемая мощность паяльника не менее 60 Вт)
- обрезать центральный проводник **5мм**, облудить
- припаять центральный пин **E** к центральной жиле

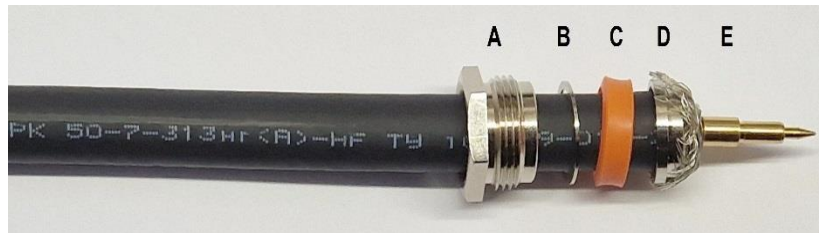

### ЭТАП 3

- сборка
- вставить кабель в корпус **F**
  - закрутить, с усилием, прижимную гайку **A** с использованием гаечных ключей №17



Монтаж ВЧ разъема N-112/5D на коаксиальный кабель РК50-4,8-33 нг(С)-HF (и аналог 5В-FB Cu ГОСТ LSZH)  
выполняется аналогично